

Bruksanvisning Varvtalsmätare Limit R 2000

Tekniska data

Minne för max, min och senaste mätvärdet

| | |
|---|--|
| Varvtal med mekanisk avkänning. | 2,5 – 20 000 rpm |
| Varvtal med optisk kontaktfri registrering. | 2,5 – 100 000 rpm |
| Ythastighet med mekanisk avkänning. | 0,05 – 2 000 m/min (0,2 – 6560 ft/min) |
| Noggrannhet varvtal | $\pm 0,05 \% + 1 \text{ rpm}$ |
| Noggrannhet hastighet | $\pm 0,05 \% + 0,1 \text{ m/min}$ |
| Upplösning varvtal 2,5 -1000 rpm | 0,1 rpm |
| varvtal över 1000 rpm | 1 rpm |
| hastighet 0,05 – 100 m/min | 0,01 m/min |
| hastighet över 100 m/min | 0,1 m/min |
| Batteri | 4 st 1,5 V AA |

Varvtalsmätning mekanisk avkänning

Välj lämplig mätspets att tryckas mot det roterande föremålets centrum.

Tryck på främre knappen och stega samtidigt fram CONTACT med select-knappen.

Tryck in sido-knappen och håll med ett lätt tryck mätspetsen mot centrum av det roterande föremålet. Släpp sido-knappen när mätvärdet har stabiliserats i c:a 2 sekunder.

Varvtalsmätning optisk avläsning.

Tag av övre huven. Placera en bit c:a 1-2 cm reflekterande tejp på föremålet.

Tryck på främre knappen och stega samtidigt fram PHOTO med select-knappen.

Tryck på sido-knappen och rikta ljusstrålen mot den reflekterande tejp. Släpp sido-knappen när mätvärdet har stabiliserats i c:a 2 sek.

Hastighetsmätning.

Sätt mät hjulet på övre huven.

Tryck på främre knappen och stega samtidigt fram M/Min eller ft/Min med select-knappen.

Tryck in sido-knappen och håll med ett lätt tryck mät hjulet mot föremålet. Släpp sido-knappen när mätvärdet har stabiliserats i c:a 2 sekunder.

Minne

Tryck på främre knappen en gång. Displayen visar LA och senaste mätvärdet.

Tryck en andra gång. Displayen visar UP och max värdet.

Tryck en tredje gång. Displayen visar dn och min värdet.